


TYPE-201+ VS/M4

クイック操作ガイド

■ ホーム画面

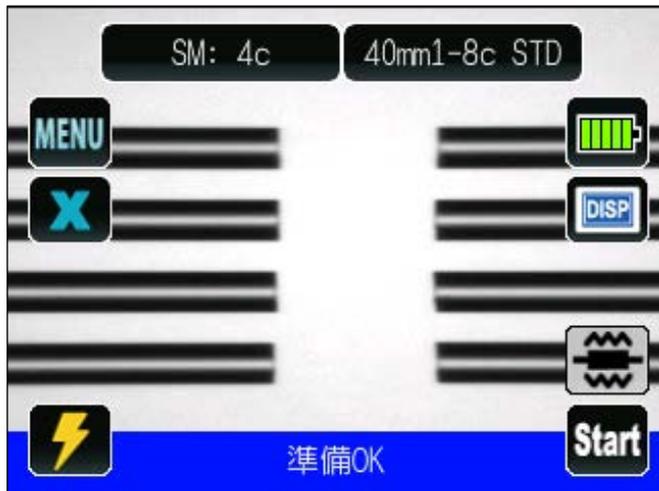

ホーム画面のアイコン



各種機能を選択するメインメニュー画面を表示します

SM: 4c

選択されている接続条件を示します

40mm 1-8c STD

選択されている補強条件を示します



選択されている観察画面を示します



選択されている電源の種類、または充電状態を示します



アイコンの表示/非表示



加熱補強を開始します



融着接続を開始します



放電テストを行います

■ メインメニュー画面

ホーム画面からアイコン() をタッチすると各種機能を選択するメインメニュー画面が表示されます。



設定パネルのアイコン



接続データ管理項目を表示



各種機能設定項目を選択



各種保守項目を選択



起動時のパスワード設定



インターネットからのソフトウェアダウンロード



パスワードを入力して管理者モードへログイン



ファイバの前処理工程などのヘルプビデオを再生

基本的な操作手順

① 接続条件と補強条件の選択



1. ホーム画面から接続条件をタッチします。



2. ファイバのカテゴリを選択します。



3. 使用したい接続条件をタッチします。

* 上記と同様の工程で補強条件を選択できます。

*(低損失)にて厳しい軸ずれ規格での接続が可能です。

② 放電テスト

*放電OKになるまで再度前処理をし、放電テストを繰り返します。



1. 放電テストアイコン(⚡)をタッチします。



2. 「放電テスト準備 OK」が表示されたら、スタートアイコン(Start)を押します。



3. 「良好な放電状態です 接続できます」が表示されたら、再度ファイバ前処理を行い、融着接続工程へ進みます。※放電テストではファイバは接続されません。

③ 融着接続 / 加熱補強




1. スタートアイコン(Start)をタッチして融着接続を開始します。



2. ファイバが融着接続されました。



3. 風防を開けると自動でブルーテストが開始されます。

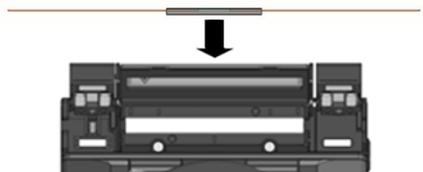

4. 融着機からファイバを取り出し、保護スリーブを接続箇所左右均等になるように挿入し補強器にセットします。



5. ヒータアイコン(🔥)を押して保護スリーブの加熱補強を開始します。

加熱補強が開始されると、ヒータアイコンが下図のように変化します。

